

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表


届出年月日 平成 9年8月21日

届出者の氏名 本田技研工業株式会社
又は名称 代表取締役 川本 信彦

届 出 番 号	482	リ コ ー ル 開 始 日	平成 9年8月22日
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo.482のステッカーを貼付する。 		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の含まれる車台番号	リ コ ー ル 対 象 車の 製 作 期 間	リコール対象車の台数	基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	改 善 の 内 容
ホンダ	E-GA3	ロゴ (2ドアハッチバック)	GA3-1000002 } GA3-1025655	平成8年9月16日 } 平成9年7月24日	24,693台	後輪の制動装置内部にあるピストンの表面処理に不適切なものがあるため、そのままの状態で使用を続けると、ピストンに取り付けられているカップが摩耗しブレーキ液が漏れ、最悪の場合、ブレーキが効かなくなるおそれがある。	全車両、当該ピストンとカップを対策品に交換するとともに、ブレーキシューにブレーキ液が付着しているものは、新品のブレーキシューに交換する。
		ロゴ (4ドアハッチバック)	GA3-3000012 } GA3-3042551	平成8年9月19日 } 平成9年7月24日			
合 計					65,782台		

改善箇所説明図

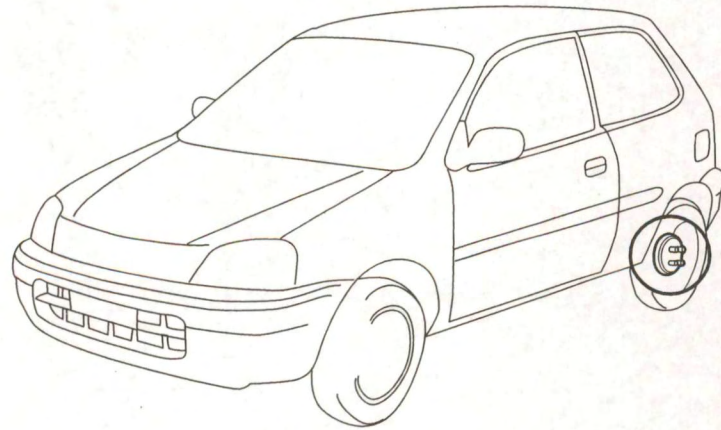


ホイールシリンダ


基準不適合発生箇所

ホイールシリンダ内部にあるピストンのカップ取付け部の表面処理に不適切なものがあるため、使用を続けるとカップ部からブレーキ液の漏れが発生する。

ピストン

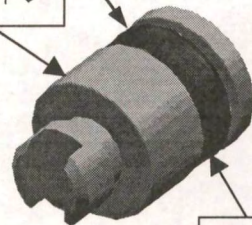

カップ

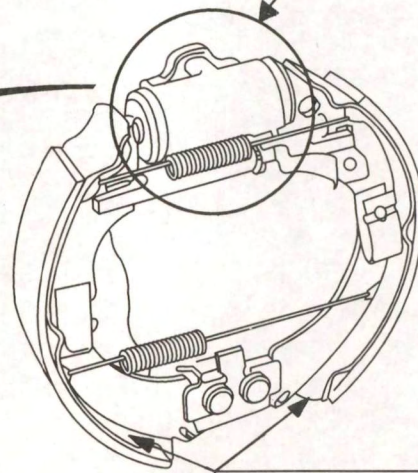


ブレーキシュー

注： は交換部品を示す。


ピストン

改善前

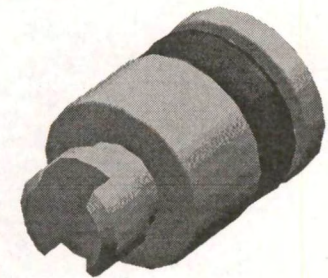

表面処理色：灰（つや消し）色

改善後

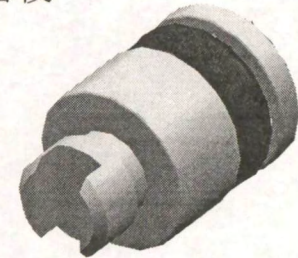

表面処理色：銀（メッキ）色

改善の内容

後輪のピストンとカップ（1輪2個、1台4個）を全車両交換する。又、ブレーキ液の付着したブレーキシューは新品に交換する。

識別：バックプレートに黄色ペイントを塗布する。

リコール対象車の主要諸元

車名	型式	通称名	種別・用途	原動機型式	総排気量 (cc)	乗車定員 (人)	備考
ホンダ	E-GA3	ロゴ	小型・乗用	D13B	1,343	5	